

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: DC0A424F-0F66-4946-9BE5-A4006B86D76D

VÉHICULE

MARQUE: Renault
MODÈLE: Twingo Electric ZE

KILOMÉTRAGE: 30 711 km
VIN: VF1AH000168625061
DATE ET HEURE:
18/08/2026 17:38

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Lyon

RÉSULTATS

Indépendant

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

92,0 %

ÉNERGIE

21kWh | 23kWh




AUTONOMIE WLTP

175km | 190km

ÉVALUATION

COMPARAISON

Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

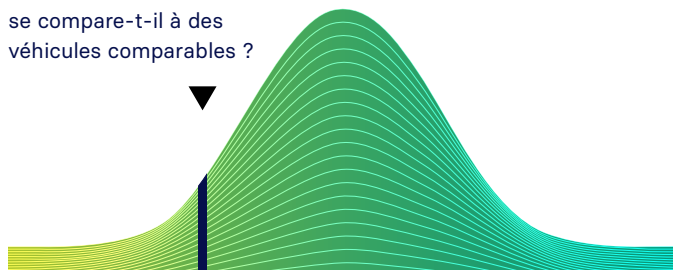

inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS) ✓

Capteurs de la batterie ✓

Mesures de la batterie ✓

Tension des cellules de la batterie ✓

Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR

DETAILS

ÉVALUATION

BONNE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	21,2kWh	20,7kWh	19,7kWh
Neuf:	23,0kWh	22,5kWh	21,4kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	175km	139km	136km
Neuf:	190km	151km	148km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 17:38:50

Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	18%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	93%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	30,4°C	32,4°C	2,0°C	✓
Tension des cellules	3,552V	3,561V	9mV	✓
Tension du pack	341,3V			
Courant moyen	-2,9A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.552	3.553	3.553	3.555	3.553	3.555	3.555	3.553	3.552	3.555	3.553	3.553	3.560	3.560	3.557	3.560	3.558	3.560	3.558	3.561
21 - 40	3.560	3.560	3.557	3.560	3.556	3.557	3.557	3.558	3.557	3.557	3.557	3.557	3.557	3.560	3.557	3.557	3.557	3.557	3.556	3.557
41 - 60	3.557	3.557	3.556	3.557	3.557	3.558	3.557	3.558	3.557	3.557	3.557	3.557	3.556	3.556	3.556	3.557	3.556	3.557	3.557	3.558
61 - 80	3.556	3.558	3.556	3.557	3.557	3.560	3.557	3.557	3.558	3.557	3.556	3.557	3.557	3.557	3.558	3.558	3.558	3.557	3.557	3.557
81 - 96	3.557	3.558	3.556	3.558	3.557	3.560	3.558	3.558	3.558	3.558	3.557	3.558	3.557	3.558	3.557	3.558	3.558	3.557	3.557	3.557

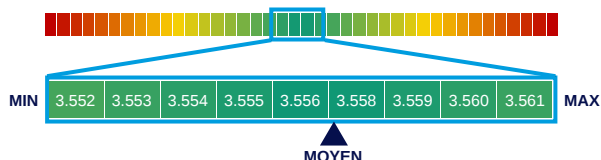

*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.