

# CERTIFICAT DE BATTERIE

## INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 2A1968B7-422D-4B85-9179-12A6E942A639

### VÉHICULE

MARQUE: Audi  
MODÈLE: Q4 e-tron - 52 kWh

KILOMÉTRAGE: 20 695 km  
VIN: WAUZZZFZ2PP020823  
DATE ET HEURE:  
10.09.2025, 13:32:05

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

### RÉSULTATS

#### ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

94,2 %

#### ÉNERGIE

49kWh | 52kWh


#### AUTONOMIE WLTP

335km | 356km

### ÉVALUATION

#### COMPARAISON

Comment votre véhicule  
se compare-t-il à des  
véhicules comparables ?

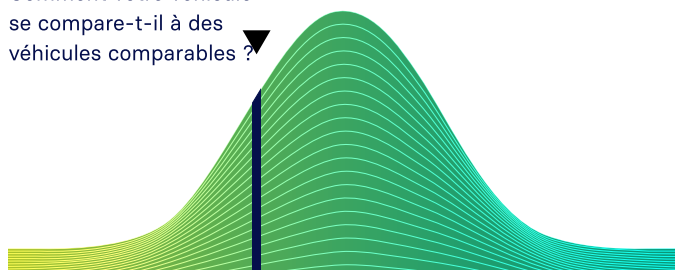

inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

### CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS) ✓

Capteurs de la batterie ✓

Mesures de la batterie ✓

Tension des cellules de la batterie ✓

Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR

DETAILS

### ÉVALUATION

#### BONNE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en bon état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



# ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	51,8kWh	49,0kWh	46,6kWh
Neuf:	55,0kWh	52,0kWh	49,5kWh

# AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	290-335km	243km	224km
Neuf:	308-356km	258km	238km

# PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 13:32:02

Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓

# CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

# BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	93%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	92%	
Précision du calcul du SoH:		✓

# MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	16.4°C	17.0°C	0.6°C	✓
Tension des cellules	4,069V	4,081V	12mV	✓
Tension du pack	391,5V			
Courant moyen	-0,6A			

# TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.079	4.078	4.077	4.077	4.078	4.077	4.080	4.080	4.080	4.078	4.080	4.080	4.078	4.077	4.079	4.078	4.080	4.077	4.079	4.077
21 - 40	4.080	4.080	4.079	4.080	4.081	4.077	4.077	4.078	4.069	4.077	4.079	4.078	4.079	4.077	4.079	4.080	4.079	4.077	4.077	4.079
41 - 60	4.080	4.077	4.080	4.078	4.079	4.079	4.080	4.079	4.079	4.077	4.079	4.079	4.080	4.077	4.078	4.077	4.080	4.077	4.080	4.080
61 - 80	4.080	4.078	4.079	4.077	4.079	4.077	4.079	4.077	4.078	4.078	4.079	4.079	4.080	4.077	4.078	4.080	4.078	4.077	4.080	4.079
81 - 96	4.079	4.079	4.081	4.079	4.079	4.076	4.080	4.078	4.078	4.077	4.079	4.079	4.080	4.079	4.079	4.080	/	/	/	/

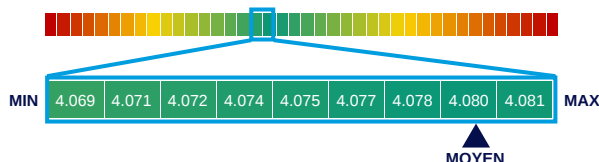

\*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:** Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.