

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 36742BD9-A6C7-4388-888A-6485BEF8F36D

VÉHICULE

MARQUE: Mercedes-Benz
MODÈLE: EQE SUV - 96 kWh

KILOMÉTRAGE: 33 587 km
VIN: W1NGM2BB9RA052918
DATE ET HEURE:
24/08/2026 08:00

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

RÉSULTATS

Indépendant

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

97,6 %

ÉNERGIE

94kWh | 96kWh


AUTONOMIE WLTP

613km | 628km

ÉVALUATION

COMPARAISON

Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

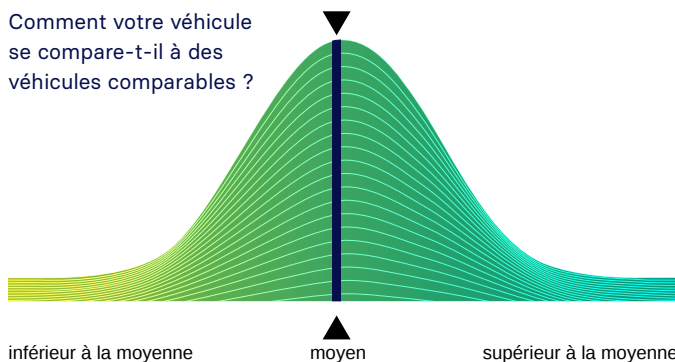

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS) ✓

Capteurs de la batterie ✓

Mesures de la batterie ✓

Tension des cellules de la batterie ✓

Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR

DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	99,2kWh	93,7kWh	90,6kWh
Neuf:	101,7kWh	96,0kWh	92,9kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique
Actuel:	501-613km	412km
Neuf:	514-628km	422km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. 08:00:00

Le FLASH Test a commencé.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Véhicule détecté.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	78%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	97%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	22,0°C	24,0°C	2,0°C	✓
Tension des cellules	3,995V	4,002V	7mV	✓
Tension du pack	359,9V			
Courant moyen	-3,4A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.999	3.999	4.000	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	3.998	3.999	3.999	3.998	4.000	3.999	3.999	3.999	3.999	3.999	4.000	4.000
21 - 40	3.997	3.996	3.999	3.998	4.002	3.999	3.995	4.002	4.000	4.000	3.997	4.002	3.998	4.002	4.000	3.997	4.000	3.999	3.999	3.999
41 - 60	3.997	3.999	3.998	4.000	3.999	4.000	3.998	3.998	3.999	3.998	4.000	3.999	3.999	3.998	4.002	3.999	4.000	4.000	3.998	3.998
61 - 80	3.998	3.998	3.999	3.999	3.998	3.999	4.000	3.998	3.998	3.999	4.000	4.000	3.999	3.998	3.999	3.999	3.997	3.998	3.997	3.998
81 - 100	3.999	3.999	3.998	3.998	3.999	3.999	3.999	3.997	3.998	3.997	3.999	4.000	3.998	3.998	4.000	3.999	3.998	4.000	4.000	3.999
101 - 120	3.999	3.998	3.995	3.999	3.998	3.999	4.000	3.997	3.999	3.998	3.999	3.999	3.999	3.998	3.999	3.999	3.999	3.997	3.999	3.998
121 - 140	3.999	4.000	3.998	3.999	4.000	3.998	3.999	3.999	3.998	4.000	4.000	3.999	3.998	3.998	4.002	3.999	3.999	3.998	3.999	4.000
141 - 160	3.997	3.998	3.998	3.999	3.999	3.999	3.998	4.000	3.998	3.999	3.998	3.999	4.000	3.999	3.998	3.998	3.999	3.999	3.998	4.000
161 - 180	3.999	3.999	3.998	3.999	3.998	3.997	3.999	4.000	3.999	4.002	3.999	3.999	3.998	3.998	3.997	3.999	3.998	3.999	3.998	3.998

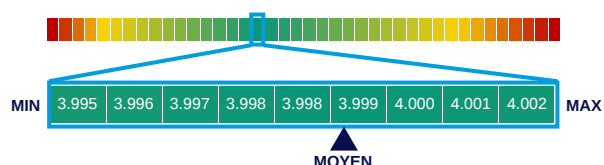

*Les valeurs indiquées ici ont été lues directement à partir du système de gestion de la batterie du véhicule (BMS) et sont calculées et fournies par le fabricant du véhicule. L'état de santé (SoH) affiché correspond à la valeur rapportée par le BMS et est certifié par CARA.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation induite par la technique (écart) ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou par l'étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.