

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 6A7F5314-F917-491C-9697-B9572C7592F9

VÉHICULE

MARQUE: Renault
MODÈLE: Twingo Electric ZE

KILOMÉTRAGE: 31 302 km
VIN: VF1AH000469511498
DATE ET HEURE:
04.07.2025, 20:34:49

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Lens

RÉSULTATS

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

94,8 %

ÉNERGIE

21kWh | 23kWh


AUTONOMIE WLTP

180km | 190km

ÉVALUATION

ÉTALONNAGE

Comment votre véhicule
se compare-t-il à des
véhicules comparables ?

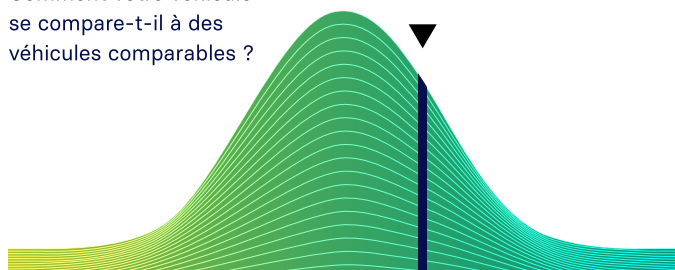

inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS) ✓

Capteur de batterie ✓

Mesures de la batterie ✓

Tension de la cellule de la batterie ✓

Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR

DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le test AVILOO FLASH, nous certifions par la présente que la batterie d'entraînement de ce véhicule est en excellent état.

La batterie d'entraînement est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brut	Net (Nominal)	Utilisable
Actuel:	21,8kWh	21,3kWh	20,3kWh
Nouveau:	23,0kWh	22,5kWh	21,4kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique
Actuelle:	180-180km	143km
Nouveau:	190-190km	151km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

Boîte AVILOO connectée. 20:34:45

Le test FLASH a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteur de tension	✓
Capteur de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension de la cellule	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	76%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	95%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	22.0°C	22.0°C	0.0°C	✓
Tension de la cellule	3,939V	3,952V	13mV	✓
Tension du pack	378,9V			
Courant moyen	-1,0A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.943	3.944	3.942	3.940	3.943	3.941	3.939	3.945	3.942	3.943	3.942	3.946	3.951	3.950	3.948	3.949	3.948	3.949	3.950	3.950
21 - 40	3.950	3.950	3.949	3.951	3.951	3.950	3.950	3.951	3.949	3.950	3.949	3.948	3.950	3.951	3.951	3.951	3.951	3.950	3.947	3.949
41 - 60	3.950	3.949	3.950	3.950	3.949	3.952	3.951	3.949	3.951	3.950	3.947	3.948	3.950	3.951	3.948	3.950	3.949	3.947	3.948	3.947
61 - 80	3.948	3.949	3.950	3.949	3.951	3.951	3.950	3.950	3.947	3.949	3.949	3.948	3.948	3.948	3.951	3.948	3.951	3.951	3.949	3.948
81 - 96	3.949	3.946	3.950	3.950	3.951	3.951	3.951	3.951	3.950	3.950	3.950	3.951	3.949	3.950	3.951	3.951	3.951	3.949	3.948	3.948

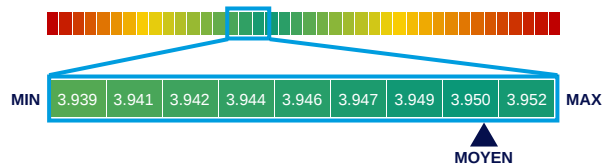

*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.