

# CERTIFICAT DE BATTERIE

## INDÉPENDANT

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 4F09E5F0-D1B0-400A-A2BA-38ADB039A3F4



VÉHICULE

MARQUE: BMW

KILOMÉTRAGE: 35 428 km

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Lens

MODÈLE: iX3 - 80 kWh

VIN: WBY41DU050S409033

DATE ET HEURE:

02.09.2025, 06:09:21

RÉSULTATS

### ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

**98,3 %**

ÉNERGIE

80kWh | 82kWh


AUTONOMIE WLTP

452km | 460km

ÉVALUATION

### COMPARAISON

Comment votre véhicule  
se compare-t-il à des  
véhicules comparables ?

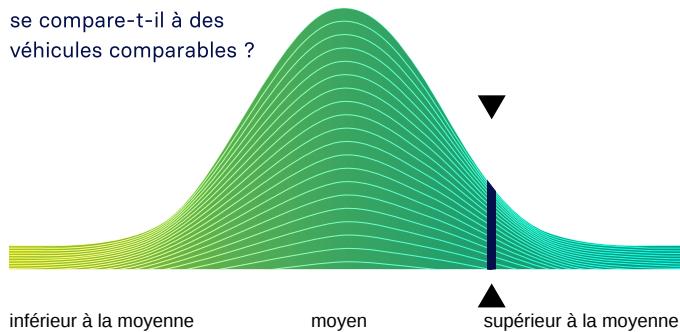

CONTROLES

Système de gestion de la batterie (BMS)



Capteurs de la batterie



Mesures de la batterie



Tension des cellules de la batterie



Communication avec le véhicule



SCAN FOR DETAILS


ÉVALUATION

### EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

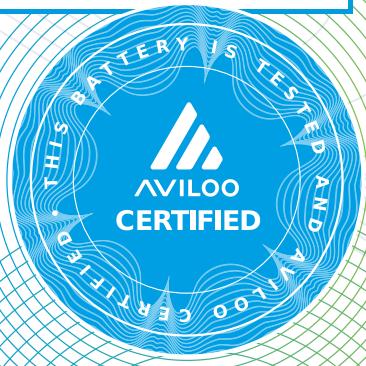

## ÉNERGIE

Brute	Nette (Nominal)	Utilisable
Actuel: 80,6kWh	80,1kWh	74,0kWh
Neuf: 82,0kWh	81,5kWh	75,3kWh

## AUTONOMIE

WLTP	Typique	Individuelle
Actuel: 452-452km	332km	338km
Neuf: 460-460km	338km	344km

## PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée.	06:09:17
Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

## CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓


## BMS

	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	96%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	100%	
Précision du calcul du SoH:		✓

## MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	16.4°C	16.9°C	0.4°C	✓
Tension des cellules	4,127V	4,132V	5mV	✓
Tension du pack	388,9V			
Courant moyen	-0,9A			

## TENSION DES CELLULES

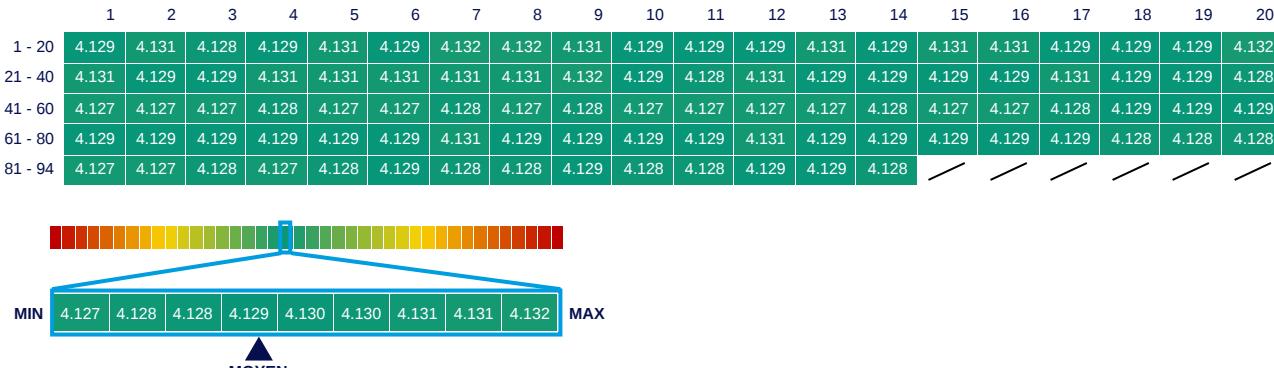

\*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:** Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.