

# CERTIFICAT DE BATTERIE

## INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: 53910A1D-C0E9-496B-A3C3-EE52658D9B48


VÉHICULE	MARQUE: Mercedes-Benz	KILOMÉTRAGE: 28 072 km	EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes
	MODÈLE: EQC 400 - 85 kWh	VIN: W1K8P9AB8PF063525	
		DATE ET HEURE:	
		09/04/2026 07:17	

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

# 97,1 %

ÉNERGIE 78kWh | 80kWh

AUTONOMIE WLTP 420km | 432km

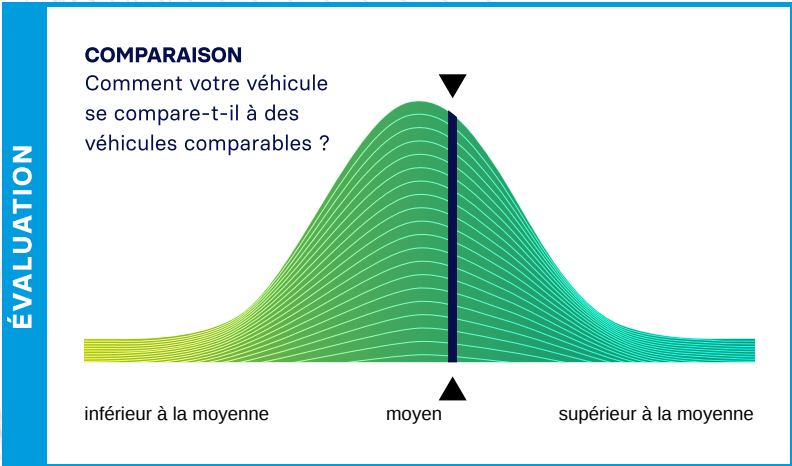

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS)	✓
Capteurs de la batterie	✓
Mesures de la batterie	✓
Tension des cellules de la batterie	✓
Communication avec le véhicule	✓



ÉVALUATION

### EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

*Marcus Berger*  
Dr. Marcus Berger, CEO



## ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	82,5kWh	77,7kWh	75,7kWh
Neuf:	85,0kWh	80,0kWh	78,0kWh

## AUTONOMIE

	WLTP	Typique
Actuel:	362-420km	291km
Neuf:	373-432km	300km

## PROTOCOLE D'EXÉCUTION

**AVILOO Box connectée.** **07:17:31**

Le FLASH Test a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

## CAPTEURS

Capteurs de tension	✓
Capteurs de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension des cellules	✓

## BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	30%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	98%	
Précision du calcul du SoH:		✓

## MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	17,0°C	18,0°C	1,0°C	✓
Tension des cellules	3,614V	3,619V	5mV	✓
Tension du pack	347,1V			
Courant moyen	-4,4A			

## TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.616	3.617	3.617	3.616	3.616	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.618	3.618	3.617	3.617	3.618	3.618	3.618	3.617	3.617
21 - 40	3.617	3.617	3.616	3.617	3.618	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.618	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.616	3.615	3.615	3.616
41 - 60	3.615	3.615	3.616	3.615	3.615	3.617	3.616	3.617	3.615	3.615	3.615	3.615	3.614	3.615	3.615	3.615	3.615	3.616	3.616	3.615
61 - 80	3.617	3.618	3.616	3.617	3.615	3.617	3.615	3.617	3.616	3.617	3.619	3.618	3.617	3.616	3.616	3.617	3.617	3.617	3.617	3.616
81 - 96	3.617	3.616	3.617	3.617	3.618	3.618	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.616	3.618	/	/	/	/

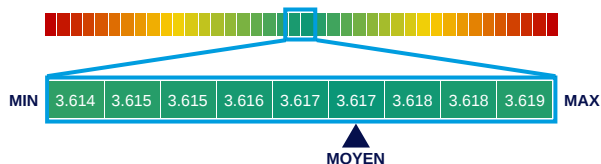

\*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:** Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.