

CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT



BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: FEFC0A6E-0D67-4BE8-A57A-48FBC5B8824C

VÉHICULE

MARQUE: Citroën
MODÈLE: ë-C4 - 50 kWh

KILOMÉTRAGE: 21 368 km
VIN: VR7BCZKXCNE062175
DATE ET HEURE:
24.06.2025, 20:33:11

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Ingrandes

RÉSULTATS

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

98,3 %

ÉNERGIE

45kWh | 46kWh


AUTONOMIE WLTP

348km | 354km

ÉVALUATION

ÉTALONNAGE

Comment votre véhicule
se compare-t-il à des
véhicules comparables ?

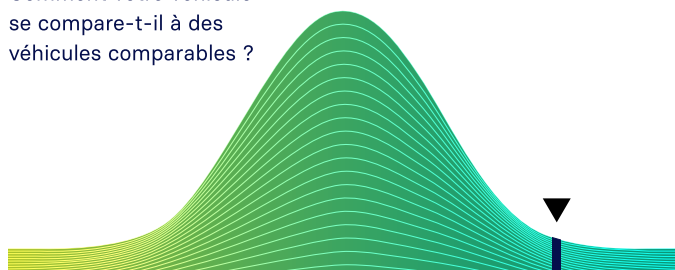

inférieur à la moyenne

moyen

supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

Système de gestion de la batterie (BMS) ✓

Capteur de batterie ✓

Mesures de la batterie ✓

Tension de la cellule de la batterie ✓

Communication avec le véhicule ✓



SCAN FOR

DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le test AVILOO FLASH, nous certifions par la présente que la batterie d'entraînement de ce véhicule est en excellent état.

La batterie d'entraînement est donc officiellement certifiée AVILOO.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ÉNERGIE

	Brut	Net (Nominal)	Utilisable
Actuel:	49,1kWh	45,2kWh	43,3kWh
Nouveau:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique
Actuelle:	344-348km	253km
Nouveau:	350-354km	257km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

Boîte AVILOO connectée. 20:33:07

Le test FLASH a commencé.	✓
Véhicule détecté.	✓
Début de l'acquisition de données.	✓
Acquisition des données terminée.	✓
Analyse des données.	✓
Analyse terminée.	✓

CAPTEURS

Capteur de tension	✓
Capteur de courant	✓
Capteurs de température	✓
Capteurs de tension de la cellule	✓

BMS


	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	22%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	101%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	28.0°C	32.0°C	4.0°C	✓
Tension de la cellule	3,530V	3,549V	18mV	✓
Tension du pack	382,7V			
Courant moyen	-0,8A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.546	3.548	3.547	3.543	3.546	3.542	3.542	3.541	3.545	3.541	3.540	3.540	3.542	3.539	3.544	3.543	3.545	3.542	3.546	3.541
21 - 40	3.542	3.546	3.544	3.543	3.544	3.546	3.544	3.546	3.545	3.540	3.544	3.544	3.545	3.542	3.542	3.543	3.544	3.544	3.545	3.530
41 - 60	3.543	3.540	3.545	3.546	3.543	3.543	3.545	3.539	3.542	3.541	3.542	3.547	3.539	3.541	3.539	3.542	3.541	3.537	3.542	3.539
61 - 80	3.540	3.542	3.547	3.545	3.544	3.542	3.545	3.546	3.549	3.546	3.544	3.543	3.542	3.548	3.544	3.544	3.548	3.545	3.544	3.548
81 - 100	3.545	3.542	3.540	3.543	3.543	3.545	3.546	3.546	3.543	3.544	3.546	3.547	3.543	3.545	3.546	3.545	3.545	3.542	3.546	3.544
101 - 108	3.547	3.542	3.546	3.544	3.546	3.546	3.543	3.542	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

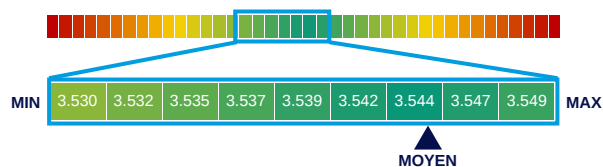

*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie d'entraînement. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.