CERTIFICAT DE BATTERIE

INDÉPENDANT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

NUMÉRO DE CERTIFICAT: F5E929CC-5E28-4626-9DF5-78860DBF6507

VÉHICULE

MARQUE: Renault
MODÈLE: Megane E-Tech - 60 kWh

KILOMÉTRAGE: 39 121 km
VIN: VF1RCB00969874795
DATE ET HEURE:
17.12.2025, 15:03:50

EXÉCUTÉ PAR: CRVO Lens

RÉSULTATS

ÉTAT DE SANTÉ (SOH)

96,2 %

ÉNERGIE 58kWh | 60kWh

AUTONOMIE WLTP 462km | 480km

ÉVALUATION

COMPARAISON
Comment votre véhicule se compare-t-il à des véhicules comparables ?

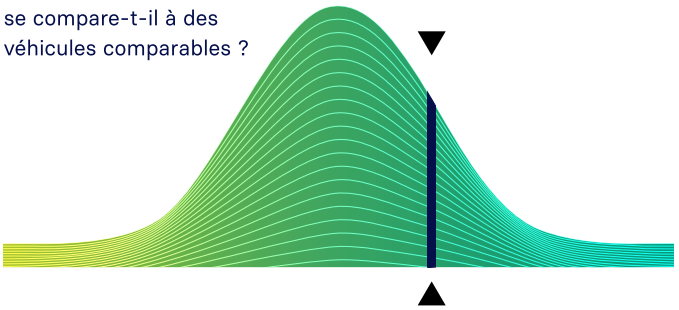

inférieur à la moyenne | moyen | supérieur à la moyenne

CONTRÔLES

- Système de gestion de la batterie (BMS) ✓
- Capteurs de la batterie ✓
- Mesures de la batterie ✓
- Tension des cellules de la batterie ✓
- Communication avec le véhicule ✓

SCAN FOR DETAILS

ÉVALUATION

EXCELLENTE SANTÉ - AUCUNE ANOMALIE DÉTECTÉE

Sur la base du diagnostic détaillé de la batterie effectué avec le FLASH Test AVILOO, nous certifions par ce rapport que la batterie de traction de ce véhicule est en excellent état.

La batterie de traction est donc officiellement certifiée AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ÉNERGIE

	Brute	Nette (Nominale)	Utilisable
Actuel:	62,5kWh	57,7kWh	55,1kWh
Neuf:	65,0kWh	60,0kWh	57,3kWh

AUTONOMIE

	WLTP	Typique	Individuelle
Actuel:	402-462km	317km	347km
Neuf:	418-480km	330km	361km

PROTOCOLE D'EXÉCUTION

AVILOO Box connectée. **15:03:46**

- Le FLASH Test a commencé. ✓
- Début de l'acquisition de données. ✓
- Véhicule détecté. ✓
- Acquisition des données terminée. ✓
- Analyse des données. ✓
- Analyse terminée. ✓

CAPTEURS

- Capteurs de tension ✓
- Capteurs de courant ✓
- Capteurs de température ✓
- Capteurs de tension des cellules ✓

BMS

	Valeur	Statut
État de charge du BMS (SoC)*:	36%	
Précision des calculs du SoC:		✓
État de santé (SoH) du BMS*:	95%	
Précision du calcul du SoH:		✓

MESURES

	Min	Max	Delta	Statut
Température de la batterie	9.9°C	10.0°C	0.1°C	✓
Tension des cellules	3,673V	3,680V	7mV	✓
Tension du pack	353,0V			
Courant moyen	-0,5A			

TENSION DES CELLULES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.673	3.673	3.676	3.675	3.676	3.675	3.677	3.673	3.676	3.673	3.676	3.673	3.677	3.679	3.679	3.679	3.676	3.677	3.677	3.676
21 - 40	3.676	3.676	3.676	3.675	3.676	3.676	3.677	3.676	3.677	3.677	3.679	3.676	3.679	3.679	3.677	3.677	3.677	3.679	3.679	3.677
41 - 60	3.679	3.679	3.679	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.676	3.677	3.677	3.679	3.679	3.679	3.679	3.677	3.679	3.677	3.679	3.677
61 - 80	3.676	3.677	3.677	3.676	3.679	3.675	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.677	3.677	3.677	3.679	3.679	3.679	3.679	3.680	3.679
81 - 96	3.679	3.679	3.679	3.677	3.677	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.677	3.677	3.677	3.679				

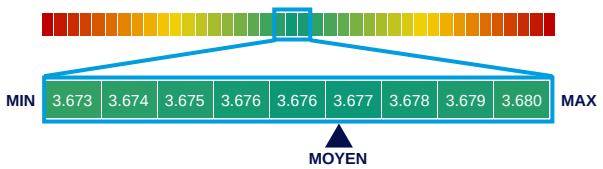

*Les valeurs indiquées ici n'ont pas été calculées par AVILOO mais correspondent aux valeurs lues sur le système de gestion de la batterie (BMS) et ont été calculées par le fabricant. AVILOO n'assume donc aucune responsabilité quant à leur exactitude.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le résultat du test comprend l'état de santé (SoH) actuellement calculé de la batterie de traction. La détermination est basée sur les données fournies par le véhicule. Celles-ci sont évaluées par les algorithmes d'AVILOO à l'aide de modèles statistiques et analytiques. La manipulation des données dans l'unité de contrôle conduit à un résultat erroné. Le SoH indiqué présente une plage de fluctuation (écart) induite techniquement ne dépassant pas 3 % dans au moins 95 % des mesures de référence. Il convient de noter que cette tolérance s'applique à la détermination du SoH au niveau de la cellule et non au SoH de l'ensemble de la batterie. En effet, l'état de charge des cellules individuelles peut varier, ce qui peut affecter négativement le SoH actuel de la batterie. Cependant, cela peut être compensé par le système de gestion de la batterie (BMS) ou lors d'un étalonnage. Le résultat reflète l'état de la batterie au moment du test. Aucune conclusion ne peut en être tirée quant à l'état de santé futur de la batterie. Les déclarations concernant les dommages mécaniques ou les influences extérieures ne font pas partie de ce diagnostic.

F5E929CC-5E28-4626-9DF5-78860DBF6507

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | info@aviloo.com